

Гарантированная кириллизация интерфейсов Crestron

Симптомы

Корректное отображение кириллических фонов на экране ПК не гарантирует аналогичного явления на сенсорных панелях Crestron, к тому же это касается некоторого ПО, прошедшего локализацию.

Исправление

Запустите Редактор реестра Windows:

Start -> Run... -> regedit

В открывшемся окне редактора реестра по пути:

HKEY_LOCAL_MACHINE – SYSTEM – ControlSet001 – Nls – CodePage001

В строках с именами (Names) **1250**, **1251** и **1252** установите данные (Data) **с_1251.nls**

Повторите тоже самое для путей:

HKEY_LOCAL_MACHINE – SYSTEM – ControlSet001 – Nls – CodePage003

HKEY_LOCAL_MACHINE – SYSTEM – CurrentControlSet – Nls – CodePage

Закройте редактор и перезапустите ваш ПК.